



**1181-M25A  
ШТАНГЕНЗУБОМЕР  
ЦИФРОВОЙ ШЗНЦ-25,  
М1-25 мм, 0.01 мм**


**←INSIZE→**

**Внимание:** Этот штангензубомер не является водонепроницаемым. Если на дисплее есть охлаждающая жидкость, показания могут быть неверными. Пожалуйста, протрите дисплей сухой тканью. Если проблема не решена, пожалуйста, используйте WD40 для очистки дисплея.

Разрешение: 0.01мм/0.0005"

Код	Диапазон	Точность
1181-M25A	M1-25mm/P1-P24	±0.04мм/+.0016"
1181-M50A	M5-50mm/P1/2-P5	±0.04мм/+.0016"


- 1 - Вертикальный штангензубомер
- 2 - Стопорный винт точной регулировки
- 3 - Колесо точной регулировки
- 4 - Крышка батарейного отсека
- 5 - Стопорный винт
- 6 - Дисплей
- 7 - Кнопка "ВКЛ/Выкл"
- 8 - кнопка "мм/дюйм"
- 9 - кнопка '0'
- 10 - Вертикальный нониусный зажим
- 11 - Горизонтальные нониусные губки
- 12 - Горизонтальная кнопка  
штангензубомера с нониусом

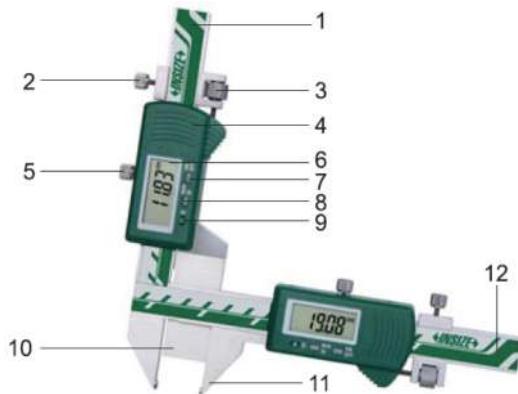

1. Штангенрейсмас не является водонепроницаемым.  
Пожалуйста, защитите электронные компоненты  
от попадания жидкости.

2. Установите аккумулятор:

- Снимите крышку батарейного отсека (рис.1).
- Вставьте батарею CR2032 в батарейный отсек, положительная сторона батареи (+) должна быть обращена наружу.
- Закройте крышку батарейного отсека.

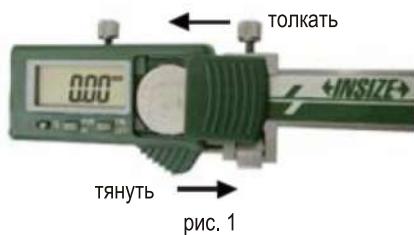

3. Кнопки:

- "mm/in" предназначен для преобразования в мм и дюймы.
- "ВКЛ / Выкл" означает включение / выключение.
- "0" означает установку нуля.

4. Установите ноль: Перед измерением для установки нуля необходимо использовать вертикальный зажим и горизонтальный штангензубомер с нониусом.

- Вертикальный штангензубомер установлен в нулевое положение на пластине (рис.2). Вертикальный нониусный зажим и горизонтальные нониусные зажимы соприкасаются с пластиной, нажмите кнопку "0", чтобы установить ноль.
- Горизонтальный штангензубомер установлен на ноль (рис.3). Закройте горизонтальные нониусные зажимы и нажмите кнопку "0", чтобы установить ноль.

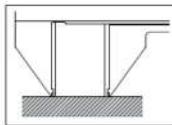


рис. 2

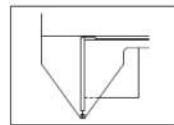


рис. 3

### 5. Измерение

- Рассчитайте хордовое дополнение измеренной передачи. Установите расчетное значение добавления, затяните стопорный винт.
- Положите штангензубомер на верхнюю часть зуба.
- Переместите штангензубомер так, чтобы горизонтальный нониус соприкасался с левой стороной измеряемой шестерни.

Поверните колесо точной регулировки для перемещения губок, чтобы другие губки соприкоснулись с правой стороной (рис.4), затяните стопорный винт, снимите суппорт, получите толщину хорды.

**Примечание:** Для получения точного результата необходимо контролировать усилие перемещения штангензубомера. Чтобы избежать отклонения, проверьте, полностью ли две губки контактируют с зубчатым колесом.

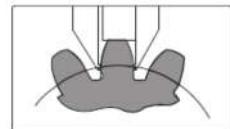


рис. 4

6. Одной батареи может хватить на один год использования. Если на дисплее ничего не отображается или цифры мигают, напряжение батареи слишком низкое, пожалуйста, замените батарею. Если штангензубомер не будет использоваться в течение длительного времени, пожалуйста, извлеките аккумулятор. В противном случае жидкость может вытечь из аккумулятора и повредить суппорт.

7. Если цифры не меняются при нажатии кнопок, выньте аккумулятор и вставьте его обратно через 1 минуту.

8. Рабочая температура составляет 0-40°C/32-104°F, относительная влажность не должна превышать 80%.

**Дополнение:** Вычислите толщину хорды окружности шага и добавление хорды:

Теоретическая толщина хорды S:

$$S = mZ \cdot \sin\left(\frac{90^\circ}{Z} + \frac{2x}{Z} \tan\alpha\right)$$

m: Модуль

Z: Количество зубьев

a: Угол давления

f: Дополнительный коэффициент

x: Коэффициент модификации

δ: Дополнительный пониженный коэффициент

Теоретическое дополнение к хорде h:

$$h = h' + \frac{mZ}{2} \left(1 - \cos \frac{90^\circ}{Z} + \frac{2x}{Z} \tan\alpha\right)$$

$$h' = m(f+x-\delta)$$

Во время измерения установите вертикальный штангензубомер в соответствии с фактическим дополнением к хорде  $h_a$ :

$$h_a = h + (d - D)/2$$

d: Фактический диаметр

D: Теоретический диаметр