


MN-2374-СЕ



**2374-320/320D**  
**Угломер**  
**с закрытым лимбом**  
**0-320°, 2'**

**←INSIZE→**


Код	Диапазон	Выпуск	Точность		Примечание
2374-320	0-320°	2'	±2'		без позиционирующего блока
2374-320D	0-320°	2'	±2'		с позиционирующим блоком

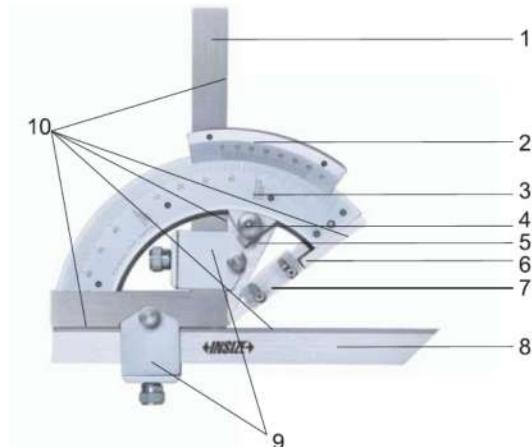

- 1 - Квадратная линейка  
 2 - Курсор  
 3 - Основная линейка  
 4 - Тормозная головка  
 5 - Секторная пластина  
 6 - Базовая линейка  
 7 - Блок позиционирования  
 8 - Линейка  
 9 - Зажим  
 10 - Измерительная поверхность

### 1. Комбинированный транспортир

Различные диапазоны измерений требуют различных комбинаций для измерения. Следующую диаграмму можно использовать для справки.

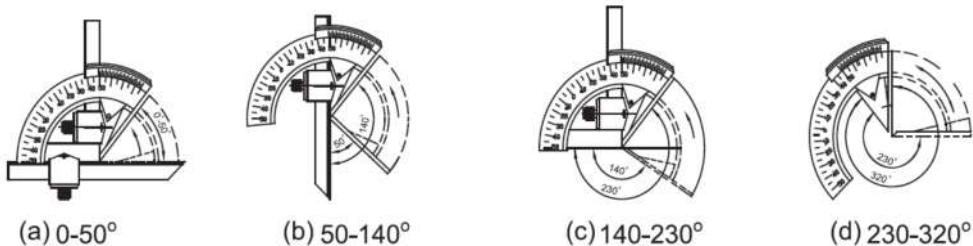

### 2. Перед использованием протрите поверхность заготовки и транспортира чистой хлопчатобумажной тканью.

- Визуально обратите внимание на размер измеренного угла, а затем совместите транспортир в соответствии с размером измеренного угла.
- Например, при измерении заготовки угол составляет около 20°. Вы можете комбинировать транспортир в соответствии с "комбинацией при измерении 0°~50°" (см. рисунок (а)).
- Отрегулируйте взаимное положение квадратной линейки и линейки-вкладыша, закрепите их болтами в зажиме. Ослабьте гайку на головке тормоза и переместите основную линейку, чтобы отрегулировать угол между базовой линейкой и линейкой-вкладышем.
- Когда угол немного больше измеренного, поместите измеряемую часть заготовки между измерительными поверхностями, а затем поверните микродвижущее устройство на обратной стороне секторной пластины до тех пор, пока измерительные поверхности не соприкоснутся с измеряемой поверхностью.

- Считайте результат, когда измерительные поверхности соприкасаются с измеряемой поверхностью; другой способ заключается в затягивании гайки на тормозной головке, чтобы зафиксировать основную линейку, и считывания данных транспортира.

- Когда требуется позиционирование, блок позиционирования можно переместить вниз для позиционирования и переместить вверх, когда в нем нет необходимости, как показано справа.




3. Считывание показаний (держите линию визирования перпендикулярной поверхности шкалы).

Результат считывания = увеличение + значение считывания главной линейки + значение считывания курсора.

Диапазон углов	Дополнение
0-90°	0°
90-180°	90°
180-270°	180°
270-320°	270°

Чтение главной линейки: 9°  
Считывание курсора: 16'  
Дополнение: 0°  
Чтение: 9°16'

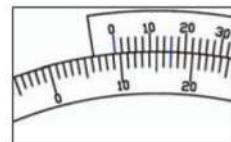

4. При использовании, пожалуйста, обращайтесь с линейкой осторожно и не поворачивайте ее слишком быстро или слишком сильно.

После использования протрите его хлопчатобумажной тканью, положите в коробку и храните в сухом месте. Проверка должна проводиться регулярно.

5. Примерная схема применения

