



**2171-250**  
**УГЛОМЕР ЦИФРОВОЙ**  
**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 0-360°**




## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Диапазон измерения: 0-360°

Разрешение: 0,05°

Точность:  $\pm 0,15^\circ$

1. Алюминиевое основание
2. Пузырьковый уровень
3. ЖК-дисплей
4. Фиксирующий винт
5. Линейка из нержавеющей стали
6. Аналоговый квадратный дисплей
7. Кнопка "(((.....)))"
8. Кнопка "HOLD"
9. Кнопка "ZERO/ABS"
10. Режим ABS

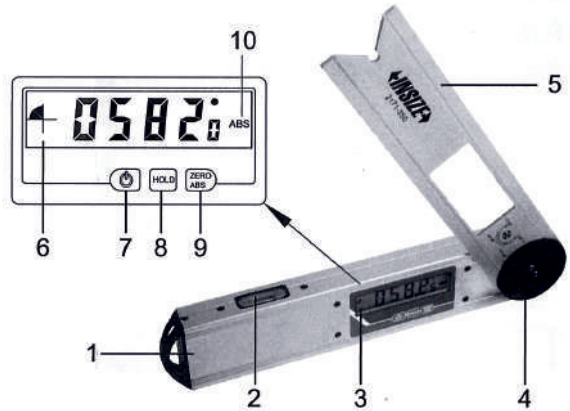

1. Прибор используется для проверки уровня, измерения угла наклона и разметочных работ.

2. Установка батарейки:

- Отвинтите крышку батарейного отсека против часовой стрелки (рис. 1)
- Вставьте батарейку CR2032, контактной стороной вверх (рис. 2)
- Установите крышку батарейного отсека, закрутите ее по часовой стрелке (рис. 3).




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3

3. Кнопки:

ⓘ – короткое нажатие для включения или выключения отображения на экране. Длительное нажатие около 2 секунд для выключения питания.

"HOLD" – короткое нажатие для сохранения значения.

"ZERO/ABS" – короткое нажатие для преобразования относительных/абсолютных измерений. Нажмите и удерживайте около 3 секунд в режиме ABS, чтобы установить ноль.

4. Стопорный винт нужно фиксировать в одном из четырёх положений для разных диапазонов измерения (диапазон измерения составляет 0–360° при незафиксированном стопорном винте).

Примечание: поворачивайте стальную линейку до тех пор, пока стопорный винт не достигнет конца дуги, после чего зафиксируйте стопорный винт.

|                   |                     |                     |                    |
|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|                   |                     |                     |                    |
| Диапазон: 0°~225° | Диапазон: -45°~180° | Диапазон: -180°~45° | Диапазон: -225°~0° |

5. Измерение:

а. Измерение уровня (рис. 4).

б. Измерение вертикали: установите угол  $90^\circ$  (рис. 5), измерьте вертикаль, как указано на рис. 6.



Рис. 4

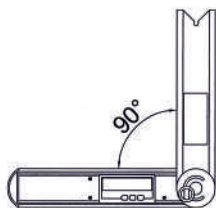


Рис. 5

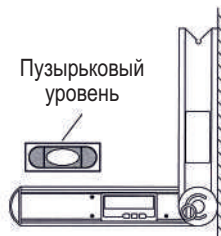


Рис. 6

с. Измерение угла (рис. 7, рис. 8) и разметка (рис. 9).

Примечание: Измерительной поверхностью может служить любая из сторон. В режиме ABS экран может поворачиваться при измерении отрицательных углов.

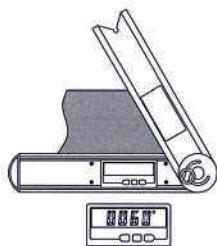


Рис. 7

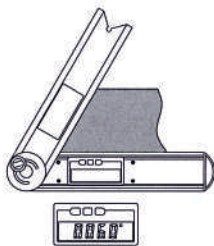


Рис. 8

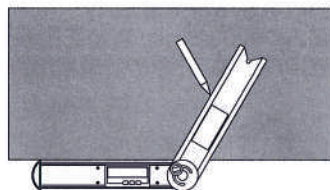


Рис. 9

6. Автоматическое отключение питания примерно через 5 минут. Если прибор не будет использоваться в течение длительного времени, извлеките батарейку.

7. Угломер не является водонепроницаемым. Следите за тем, чтобы жидкость не попадала внутрь устройства.

8. Рабочая температура составляет  $-10-50^\circ\text{C}$  ( $14-122^\circ\text{F}$ ), относительная влажность не должна превышать 85%.