

MN-7315T-E V3




7315
КАБЕЛЬ
ДЛЯ БЕСПРОВОДНОЙ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

←INSIZE→

Введение

7315-21 (7315-22, 7315-30...): передатчики, подключаются к нашему измерительному инструменту и используются с приемником 7315-2 или 7315-3 для передачи значения измерения на компьютер. Уникальный серийный номер напечатан на боковой стороне каждого передатчика.

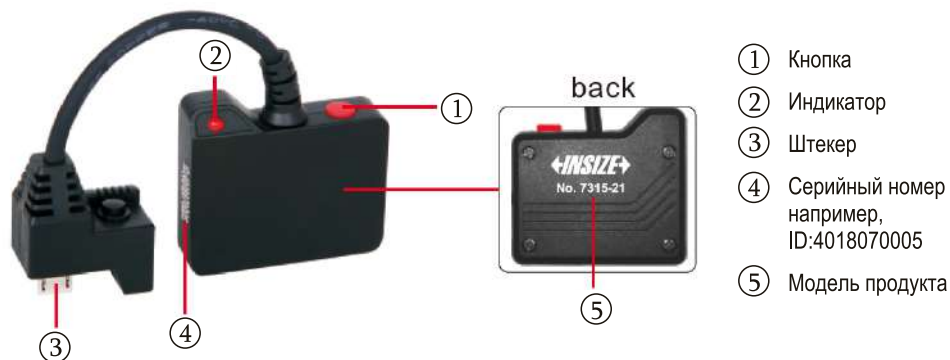

- ① Кнопка
- ② Индикатор
- ③ Штекер
- ④ Серийный номер например, ID:4018070005
- ⑤ Модель продукта

Инструкции по применению

- ① Кнопка: Нажмите кнопку, чтобы запустить сбор данных, и отправляйте по одному данные каждый раз.
- ② Индикатор: При каждой успешной передаче данных красный индикатор мигает один раз.
- ③ Штекер: вставляется в интерфейс данных измерительного прибора. Применимые датчики для каждого типа преобразователя приведены в таблице ниже.

Код	Штекер	Применяемые датчики
7315-21	 采集按键	  цифровые штангенциркули и цифровые микрометры
7315-22		  большие цифровые штангенциркули (диапазон ≤ 1000 мм) и цифровые измерители высоты
7315-30		  цифровые микрометры

Код	Штекер	Применяемые датчики
7315-50		 <p>цифровые индикаторы, цифровые толщиномеры и цифровые внутренние/внешние штангенциркули</p>
7315-50M		
7315-60		 <p>высокоточные цифровые индикаторы</p>


4 Установка аккумулятора:

Как показано на рисунке, выкрутите четыре винта из крышки и установите батарейку CR2032 (3 В) положительной стороной наружу.



5 Соединение с датчиками:

К крышке батарейного отсека передатчика прикреплена наклейка-липучка передатчика, а другая наклейка-липучка может быть прикреплена к в соответствующем месте манометра. Затем передатчик может быть закреплен на манометре с помощью наклеек-липучек (как показано на рисунке ниже), чтобы избежать неудобств в процессе измерения.

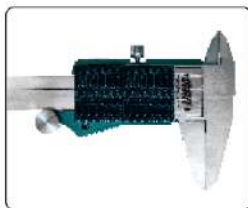

Для фиксированного положения кабеля для беспроводной передачи данных можно воспользоваться следующими способами:

(Вы также можете выбрать другие подходящие способы).

- ① **7315-21:**
цифровые
штангенциркули



- ② **7315-22:**
большие цифровые
штангенциркули



цифровые
измерители высоты



- ③ **7315-30:**
цифровые микрометры



- ④ **7315-50M:**
цифровые индикаторы



цифровые толщиномеры



- ⑤ **7315-60:**
высокоточные цифровые
индикаторы

